

# MULTIFLEX

Monteringssett för husvagn och husbil



## Art:200051

För solpanel med ramhöjd på minst 35 mm

### Innehåll:

5m	Kabel grå 2x2,5
1st	Kabelgenomförning
4 st	Z-profil aluminium
8 st	Bult M8x20 mm
8 st	Planbrickor
8 st	Låsmutter M8
1st	Gummilist (distans)
1st	Kopplingsdosa IP-54, vit

### Att Tänka på vid limning av sikaflex. OBS MEDFÖLJER EJ.

Sikaflex är ett förbehandlat tvåkomponents härdlim som härdar i kontakt med luft och även vatten. För att uppnå ett gott resultat måste de ytor som skall limmas rengöras nogga. En primer som påstrykes säkerställer en bra vidhäftning oberoende av material. Härdningstiden är ca 20 timmar. Som extra säkerhet kan man efter härdningen känna på solpanelens ram för att prova hållfastheten.

Följ nogga anvisningen.

### Monteringsbeskrivning:

Börja med att skruva fast vinkelkonsolerna i solpanelens ram ( en i varje hörn) välj sedan ett lämpligt utrymme på taket där solpanelen skall placeras, tag hänsyn till var kabeln kommer att hamna under taket, lämpligast är att dra kabeln i garderob eller ett skåp.

Vinkelkonsolerna kan med fördel skjutas i sidled om detta är nödvändigt p.g.a hinder i form av beslag el.dyl. Skruva fast vinkelkonsolerna på solpanelens ram.

Placera sedan solpanelen på taket och markera runt om de fyra vinkelkonsolerna med penna, markera även var kabelgenomföringen skall sitta. Lyft sedan bort panelen och borra ett 8 mm hål för kabelgenomföringen.

### OBS SIKA PRIMER OCH SIKAFLEX MEDFÖLJER EJ.

#### Applicering av Sikaflex.

1. Vänd solpanelen upp och ner, rengör vinkelkonsolerna samt motsvarande yta som markerats på taket (använd T-röd, ren bensin el.dyl).
2. Stryk därefter primer på de rengjorda ytorna och låt torka (både konsolerna och taket).
3. Klipp av gummilisten i lagom längder (distans)och fäst på vinkelkonsolerna . Distanserna har till uppgift att få ordentlig fyllning mellan ytorna
4. Placera sedan Sikaflex i fyra till fem grova strängar mellan gummilistbitarna, (för att erhålla lagom tjocklek trycks Sikaflexet direkt ur tuben).
5. Dra sedan kabeln med kabelgenomföringen igenom det förborrade hålet och täta med Sikaflex, placera sedan panelen med de förlimmade konsolerna på de markerade ställena.
6. Låt sedan limmet härda minst 15 timmar. (För att påskynda härdning av limmet kan fuktiga trasor placeras runt limställena)

## SUNWIND GYLLING AB

Solkraftsvägen 12, 135 70 STOCKHOLM

Brogårdsgatan 14, 574 38 VETLANDA

Tel: 08-7420170

info@sunwind.se

www.sunwind.se

**OBS!** På en del husvagnar eller husbilar kan taket vara av en konstruktion där plåten ej är fastlimmad, på dessa bör ej Multiflex användas då plåten kan skadas p.g.a vindtrycket.